

Anleitung zum Firmware-Update für den Navigations-/Multimedia-Receiver 2014

Einleitung

- In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Firmware des NAVIGATIONS/MULTIMEDIA-Receiver 2014 aktualisieren und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie beachten müssen.
- Wenn während der Aktualisierung der Firmware ein Fehler auftritt, kann der NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2014 unter Umständen nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie deshalb das folgende Verfahren und die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen vor dem Firmware-Update sorgfältig durch.

Zielmodell und Firmware-Version

Der Updater kann für die Firmware-Versionen der unten aufgeführten Modelle verwendet werden.

Zielmodelle	Versionen der Ziel-Firmware → Aktualisierte Versionen
DNN991HD, DNN9250DAB, DNN6250DAB	Ver 1.7.0 oder früher → 1.8.0
DNR8025BT	Ver 1.6.0 oder früher → 1.7.0
DNN9710BT, DNN9350BT, DNN9350BTM	Version 1.x.x → 1.7.0 Version 2.x.x → 2.6.0
DNR8035BT, DNR8035BTM	Version 1.x.x → 1.7.0 Version 2.x.x → 2.6.0

- Lesen Sie hinsichtlich weiterer Informationen zum Feststellen der Firmware-Version den Abschnitt „Überprüfung der Firmware-Version“.

Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.

1. Laden Sie die Updates von der Website herunter.
2. Entkomprimieren Sie die heruntergeladene Datei.
3. Die entpackte Datei in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichermediums kopieren.

- Sie können den Updater auch auf ein Gerät kopieren, das Audiodateien enthält, und die Firmware von dort aus aktualisieren.
- Das Update kann nicht durchgeführt werden, wenn das Programm in einen Ordner kopiert wird.
- Wenn der Name der Updater-Datei geändert wurde, kann das Update nicht ausgeführt werden.

Überprüfung der Firmware-Version

1. Drücken Sie [].




2. Drücken Sie [SETUP], um das Einrichtungsmenü anzuzeigen.



3. Drücken Sie [Software], um die Softwareinformationen anzuzeigen.




4. Überprüfen Sie die Version.

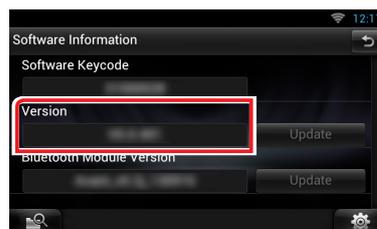

Programm-Update

1. Schließen Sie das USB-Speichermedium an.
2. Drücken Sie die [HOME]-Taste zweimal, wenn eine Audiodatei wiedergegeben oder "No Media File" (Keine Media-Datei) angezeigt wird. Berühren Sie [] im Quellenstarter-Panel. Drücken Sie [STANDBY].
3. Drücken Sie [].
4. Drücken Sie [SETUP], um das Einrichtungsmenü anzuzeigen.
5. Drücken Sie [Software], um die Softwareinformationen anzuzeigen.
6. Drücken Sie [Update (Aktualisierung)], um das Update zu starten. (Dauer ca. 15 Minuten.)

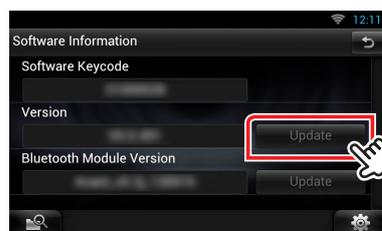

Achtung: Möglicherweise bleibt der Bildschirm einige Sekunden lang leer.

Trennen Sie niemals das USB-Speichermedium oder die Stromversorgung des Geräts während des Update-Prozesses.

7. Bildschirme "System Reboot" (Systemneustart) & "Software Update" (Software-Update)
8. Sobald der Bildschirm "Update Completed" (Aktualisierung abgeschlossen) erscheint, entfernen Sie das USB-Speichermedium und starten Sie das Gerät neu.
9. Kontrollieren Sie anhand von Abschnitt "Überprüfung der Firmware-Version", dass die Firmware-Version upgedatet wurde. Wird "Version 1.8.0"/"Version 1.7.0"/"Version 2.6.0" angezeigt, war das Update der Firmware-Version erfolgreich.

Wenn [Update] nicht aktiv ist.

- Möglicherweise wurde eine falsche Version des Updaters heruntergeladen. Überprüfen Sie erneut die Zielfirmware-Version auf der Webseite für den Download, laden Sie den entsprechenden Updater herunter und erstellen Sie das Update-Medium.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Update kann nicht über andere Datenträger durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vor dem Update an einem sicheren Ort geparkt wurde. Lassen Sie den Motor laufen, um ein Entleeren der Batterie zu vermeiden.
- Schalten Sie den Motor oder die Stromversorgung des Navigations-/Multimedia-Receiver während des Updates nicht aus. Das Update wird sonst möglicherweise nicht korrekt ausgeführt und der Navigations-/Multimedia-Receiver könnte unbrauchbar werden.