

Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2018

Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2018.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2018 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

Modèle et version du micrologiciel concernés

Avec ce dispositif, vous pouvez actualiser les versions du micrologiciel des modèles ci-dessous.

Groupe de modèles	Modèle concerné	Version du micrologiciel concernée → Version actualisée	Nom du fichier d'actualisation (taille)
A	DDX25BT, DDX375BT	Ver 0.0.116*1 ou antérieure → 0.0.117	mm17187.krm (41.60 MB)
		Ver 0.0.200 ou antérieure → 0.0.201	mm27187.krm (41.60 MB)
B	DDX350BT, DDX318BT, DDX4018BT, DDX4018DAB, DDX418BT, DDX418BTM	Ver 0.0.116*2 ou antérieure → 0.0.117	mm17187.krm (41.60 MB)
		Ver 0.0.199 ou antérieure → 0.0.200	mm27187.krm (41.60 MB)
		Ver 0.0.116*1 ou antérieure → 0.0.117	mm17177.krm (41.60 MB)
C	DDX395	Ver 0.0.200 ou antérieure → 0.0.201	mm27177.krm (41.60 MB)

*1 Pour les versions de micrologiciel antérieures à 0.0.116, vous devez mettre à jour à 0.0.117 avant de mettre à jour à 0.0.201.

*2 Pour les versions de micrologiciel antérieures à 0.0.116, vous devez mettre à jour à 0.0.117 avant de mettre à jour à 0.0.200.



- Pour savoir comment vérifier la version du micrologiciel, reportez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel".

Procédure

Étape 1. Téléchargez les fichiers du micrologiciel et copiez-les dans la mémoire USB.

Étape 2. Mettez à jour le micrologiciel. **(Cette opération prend environ 5 minutes.)** Réinitialisez l'unité.

Étape 3. Vérifiez que le micrologiciel a bien été mis à jour.

Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.


- Téléchargez les mises à jour sur le site Internet.
- Décompressez le fichier téléchargé.
- Copiez le fichier décompressé dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.



- La clé USB
Système de fichiers: FAT 16/32
- Ne pas copier les mises à jour sur un périphérique contenant des fichiers audio. Une clé USB vierge est fortement conseillée.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

Vérification de la version du micrologiciel

- Touchez [SETUP] sur l'écran d'accueil.

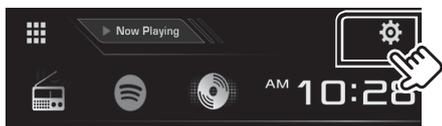

- Touchez [System Information] pour afficher l'écran correspondant.



- Vérifiez la version.



Mise à jour du Programme

- Touchez [SETUP] sur l'écran d'accueil.
- Touchez [System Information] pour afficher l'écran correspondant.
- Touchez [Update].



- Connectez la mémoire USB pour permettre la mise à jour. **(Cette opération prend environ 5 minutes.)**

Précaution: Il est possible que l'écran n'affiche plus rien pendant quelques secondes.

Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.

- Lorsque l'écran "Update completed" apparaît, retirez la mémoire USB.
- Réinitialisez l'unité.

Si la version est 0.0.117, veuillez mettre à jour à nouveau.

- Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".

Précautions

- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support.
- Assurez-vous de garer votre véhicule dans un endroit sûr avant de réaliser la mise à jour. Laissez le moteur tourner pour éviter que la batterie ne se décharge.
- N'éteignez pas le moteur ou la puissance du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pendant la mise à jour. La mise à jour ne pourrait alors pas être réalisée correctement et le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pourrait devenir inutilisable.