

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2019

Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2019.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2019 potrebbe risultare inutilizzabile. Prima dell'aggiornamento del firmware assicurarsi di aver letto attentamente la seguente procedura e le seguenti precauzioni.

Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Modelli aggiornabili	Versioni del firmware aggiornabili → Versioni aggiornate
DMX125BT, DMX125DAB, DMX1025BT	1912**00** o precedente → MPEG: 2102030001* MCU: 2012301251 BT: 2012310065



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".

 
Flusso di lavoro

- Passo 1. Scaricare i file del firmware e copiarli sulla memoria USB.
- Passo 2. Aggiornare il firmware. (l'operazione richiede circa 5 minuti).
- Passo 3. Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

- Scaricare gli aggiornamenti dal sito web.
- Decomprimere il file scaricato.
- Copiare il file decompresso al vertice della gerarchia nella memoria USB.



Attenzione

- Per eseguire l'aggiornamento, utilizzare un dispositivo di memoria USB con le specifiche indicate di seguito. L'aggiornamento non è possibile su dispositivi di memoria USB con specifiche differenti.**
Standard USB: USB 2.0
Capacità: da 8 GB a 32 GB
Sistema file: FAT 32



- Non copiare l'aggiornamento su un dispositivo contenente file audio. Una memoria USB vuota è altamente raccomandata.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware


- Premere il tasto <HOME>.



- Sfiorare [].




- Toccare [Information].

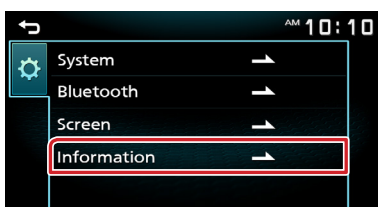

- Controllare la versione.

Aggiornamento del programma

- Collegare la memoria USB.
Comparire il messaggio di conferma.
- Toccare [Yes] per avviare l'aggiornamento. (Sono necessari circa 5 minuti.)

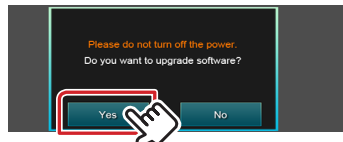


Attenzione: la schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.

Attendere alcuni minuti, anche se l'aggiornamento sembra arrestarsi. Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.

- Una volta completato l'aggiornamento, riavviare il sistema.
- Rimuovere la memoria USB.
- Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".

Attenzione

Quando "Information" non è visualizzato sulla schermata di impostazione.

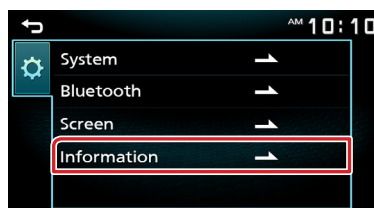

- Collegare la memoria USB che contiene "DMX125_C800***.img".
Comparire il messaggio di conferma.



- Toccare [Yes] per avviare l'aggiornamento. (Sono necessari circa 2 minuti.)

Attenzione: la schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.

Attendere alcuni minuti, anche se l'aggiornamento sembra arrestarsi. Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.

- Una volta completato l'aggiornamento, riavviare il sistema.
- Rimuovere la memoria USB.
- Collegare la memoria USB che contiene "DMX125_MCU_**.smx" e "DMX125_BT_***.MVA".
Comparire il messaggio di conferma.
- Toccare [Yes] per avviare l'aggiornamento. (Sono necessari circa 3 minuti.)
- Una volta completato l'aggiornamento, riavviare il sistema.
- Rimuovere la memoria USB.
- Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".



Precauzioni

- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Durante l'aggiornamento non spegnere il motore e non staccare l'alimentazione del ricevitore di navigazione multimediale. L'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente e il ricevitore di navigazione multimediale potrebbe non funzionare.