

# Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2019

## Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2019.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2019 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

## Modèle et version du micrologiciel concernés

Avec ce dispositif, vous pouvez actualiser les versions du micrologiciel des modèles ci-dessous.

Modèle concerné	Version du micrologiciel concernée → Version actualisée
DMX820WXS (Zones couvertes : Amérique latine)	MCU: R_20220111 ou antérieure → APP: 220608-v1.2.***** MCU: R 20220530_1NB---- ou R 20220525_1N----
DMX820WXS (Zones couvertes : Asie, Océanie)	MCU: M_20220111 ou antérieure → APP: 220608-v1.2.***** MCU: M 20220530_1NB---- ou M 20220525_1N----



- Pour savoir comment vérifier la version du micrologiciel, reportez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel".

## Procédure

- Étape 1. Téléchargez les fichiers du micrologiciel et copiez-les dans la mémoire USB.
- Étape 2. Mettez à jour le micrologiciel. (**Cette opération prend environ 5 minutes.**)
- Étape 3. Vérifiez que le micrologiciel a bien été mis à jour.

## Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.

1. Téléchargez les mises à jour depuis le site Web.
2. Décompressez le fichier téléchargé.
3. Copiez le fichier décompressé dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.



### Attention

- **Pour les mises à jour, utilisez une clé USB avec les spécifications indiquées ci-dessous. La mise à jour n'est pas possible sur les clés USB ayant d'autres spécifications.**  
**Norme USB : USB 2.0**  
**Capacité : 8 Go à 32 Go**  
**Système de fichiers : FAT 32**



- Ne copiez pas les mises à jour sur un périphérique contenant des fichiers audio. Il est fortement recommandé d'utiliser une clé USB vierge.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

## Vérification de la version du micrologiciel

1. Appuyez sur le bouton <MENU>.



2. Touchez [SETUP].



3. ① Touchez [Special].  
② Touchez [Software Information].



4. Vérifiez la version.

 


## Mise à jour du programme

1. Connectez la clé USB.  
Le message de confirmation s'affiche.
2. Touchez [Yes]



3. Touchez [ARM Update] pour lancer la mise à jour. (Cela prend environ 2 minutes.)



**Précaution:** Il se peut que l'écran reste vide pendant quelques secondes.

Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.

4. Redémarrage du système.
5. Retirez la clé USB.
6. Touchez [Finish]



7. Touchez [Agree]
8. Connectez de nouveau la clé USB.  
Le message de confirmation s'affiche.
9. Touchez [Yes]
10. Touchez [MCU Update] pour lancer la mise à jour. (Cela prend environ 3 minutes.)



11. Lorsque l'écran « MCU Update success! » s'affiche.
12. Redémarrage du système. Retirez la clé USB.
13. Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".

## Précautions

- Garez toujours le véhicule dans un lieu sûr avant de procéder à l'actualisation. Maintenez le moteur en marche afin d'éviter la décharge de la batterie.
- N'éteignez pas le moteur ni l'alimentation du récepteur de Navigation/Multimédia lors de la mise à jour. Cette dernière ne s'effectuerait pas correctement, et le récepteur de Navigation/Multimédia risquerait de devenir inutilisable.