

# Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2013

## Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2013.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2013 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire attentivement la procédure et les précautions avant de procéder à l'actualisation du micrologiciel.

## Modèles concernés

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour le micrologiciel des modèles suivants.

DNN9230DAB

## Micrologiciel cible

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour la version suivante du micrologiciel :

Ver 120/11.0.2 ou antérieure

Pour vérifier la version d'un micrologiciel de Version 120/11.0.2 ou antérieure, référez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel" ci-dessous pour obtenir des informations quant à la manière de vérifier la version du micrologiciel.

L'exécution de ce programme de mise à jour permet de passer à la version "V121/11.0.2".

## Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.

1. Téléchargez les mises à jour sur le site Internet.

**Pour clé USB-1**

2. Décompressez le fichier téléchargé (« **DAB\_V121.zip** »).
3. Copiez le fichier décompressé (13\_dab\_module\_V121.bin) dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB-1.

**Pour clé USB-2**

4. Décompressez le fichier téléchargé (« **DAB\_C110.0.2.zip** »).
5. Copiez le fichier décompressé (« 13\_dab\_cayman1\_16.bin » et « 13\_dab\_cayman2\_11\_0\_2.bin ») dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB-2.

## INFORMATIONS IMPORTANTES

- Préparez deux clés USB. Si vous ne pouvez préparer qu'une clé USB, copiez le 1er fichier et mettez à jour le micrologiciel. Répétez ensuite cette procédure pour le 2e fichier. Si vous copiez 2 fichiers sur la clé USB, la mise à jour risque d'échouer à cause d'une erreur.

Si le message d'erreur s'affiche, supprimez le fichier « 13\_dab\_cayman1\_16.bin » et « 13\_dab\_cayman2\_11\_0\_2.bin » de la clé USB-1, puis mettez à jour le micrologiciel.




- Ne pas copier les mises à jour sur un périphérique contenant des fichiers audio. Une clé USB vierge est fortement conseillée.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

## Vérification de la version du micrologiciel

1. Appuyez sur [  ].




2. Appuyez sur l'icône [SETUP] pour afficher l'écran du Menu Installation.



3. Appuyez sur [Software (Logiciel)] pour afficher l'écran Informations relatives au logiciel.




4. Vérifiez la version.

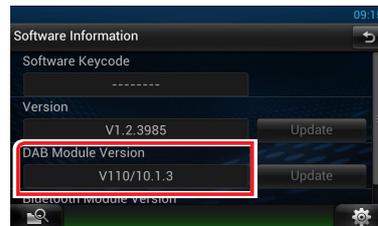

## Mise à jour du programme

1. Connectez la clé USB-1.
2. Si la lecture d'un fichier audio démarre ou si l'indication "No Media File" (Pas de fichier média) s'affiche, appuyez deux fois sur la touche <HOME>. Touchez [  ] sur la façade Lanceur de source. Appuyez sur [STANDBY].
3. Appuyez sur [  ].
4. Appuyez sur l'icône [SETUP (Par)] pour afficher l'écran du Menu Installation.
5. Appuyez sur [Software (Logiciel)] pour afficher l'écran Informations relatives au logiciel.
6. Appuyez sur [Update] (Mise à jour) pour lancer la mise à jour. (clé USB-1 : ceci prend 2 minutes environ, clé USB-2 : ceci prend 10 minutes environ)

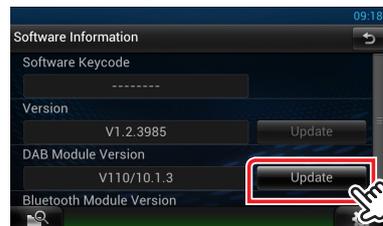

**Précaution:** Il est possible que l'écran n'affiche plus rien pendant quelques secondes.

Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.

7. Une fois l'écran "Update Completed" (Mise à jour terminée) affiché, retirez la clé USB, puis redémarrez l'appareil.
8. Maintenez la touche enfoncée <HOME> pour mettre l'appareil hors tension.
9. Appuyez sur <HOME>.
10. Connectez la clé USB-2 et répétez la procédure de 2 à 8.
11. Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel". L'affichage du numéro de version « V121/11.0.2 » indique que la mise à jour du micrologiciel a été réalisée avec succès.

## Précautions

- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support.
- Garez toujours le véhicule dans un lieu sûr avant de procéder à l'actualisation. Maintenez le moteur en marche afin d'éviter la décharge de la batterie.
- N'éteignez pas le moteur ni l'alimentation du récepteur de Navigation/Multimédia lors de la mise à jour. Cette dernière ne s'effectuerait pas correctement, et le récepteur de Navigation/Multimédia risquerait de devenir inutilisable.