

# Anleitung zum Firmware-Update für den Navigations-/Multimedia-Receiver 2018

## Einleitung

- In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Firmware des NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2018 aktualisieren und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie beachten müssen.
- Wenn während der Aktualisierung der Firmware ein Fehler auftritt, kann der NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2018 unter Umständen nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie die folgenden Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen vor der Aktualisierung der Firmware aufmerksam durch.

## Zielmodell und Firmware-Version

Der Updater kann für die Firmware-Versionen der unten aufgeführten Modelle verwendet werden.

| Modellgruppe | Zielmodelle   | Versionen der Ziel-Firmware<br>→ Aktualisierte Versionen |
|--------------|---|--|
| A            | DNX695S, DNX575S                                    | Ver 2.5.0008.4400 oder früher<br>→ 2.6.0008.4400         |
| B            | DNX518VDABS   | Ver 3.0.0008.4900 oder früher<br>→ 3.1.0008.4900         |
| C            | DNX8180DABS, DNX5180DABS,<br>DNX5180BTS, DNX4180BTS | Ver 2.5.0008.4900 oder früher<br>→ 2.6.0008.4900         |
| D            | DNX451RVS   | Ver 2.7.0008.5300 oder früher<br>→ 2.8.0008.5300         |
| E            | DNX5180S, DNX5180SM                                 | Ver 2.5.0008.4500 oder früher<br>→ 2.6.0008.4500         |
| F            | DNX775RVS   | Ver 2.6.0008.5200 oder früher<br>→ 2.7.0008.5200         |



- Lesen Sie hinsichtlich weiterer Informationen zum Feststellen der Firmware-Version den Abschnitt „Überprüfung der Firmware-Version“.


## Ablauf

- Schritt 1. Laden Sie die Firmware-Dateien herunter und kopieren Sie sie auf den USB-Speicher.
- Schritt 2. Aktualisieren Sie die Firmware. **(Dies dauert ca. 10 Minuten.)**
- Schritt 3. Überprüfen Sie, dass die Firmware aktualisiert wurde.

## Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.


- Laden Sie die Updates von der Website herunter.
- Entpacken Sie die heruntergeladene Datei.
- Die entpackte Datei in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichermediums kopieren.

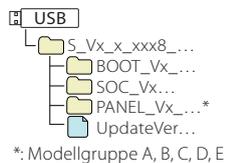

- USB-Speicher  
Dateisystem: FAT 16/32, NTFS
- Kopieren Sie den Updater nicht auf ein Gerät, das Audiodateien enthält. Ein leerer USB-Speicher wird ausdrücklich empfohlen.
- Wurde das Programm in einen Ordner kopiert, kann das Update nicht durchgeführt werden.
- Wurde der Updater-Dateiname geändert, kann das Update nicht durchgeführt werden.

## Überprüfen der Firmware-Version


- Drücken Sie die Taste <MENU>/ den Lautstärkereger.

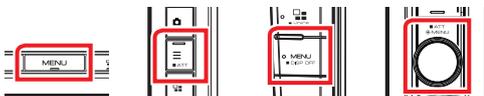


- Drücken Sie [SETUP].



- Drücken Sie [Special] (Besondere). Drücken Sie [↵].  
Drücken Sie [Software Information] (Software-Informationen).


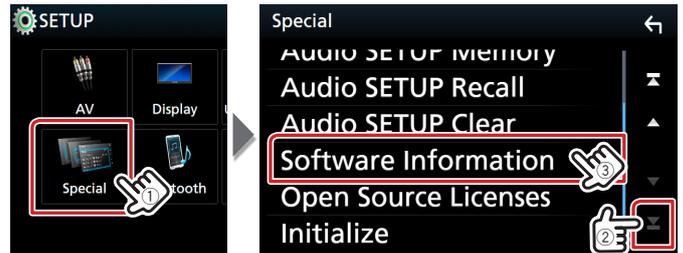


- Überprüfen Sie die Version.

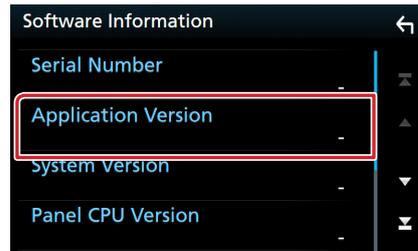

## Programm-Update

- Schließen Sie das USB-Speichermedium an. Die Bestätigungsmeldung erscheint.
- Drücken Sie [Yes] (Ja), um das Update zu starten. (Dauer ca. 10 Minuten.)

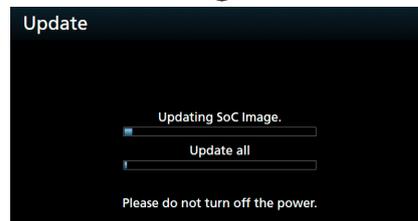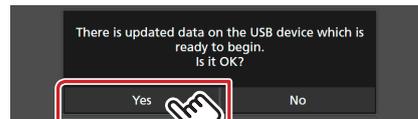

**Achtung:** Möglicherweise bleibt der Bildschirm einige Sekunden lang leer. Trennen Sie niemals das USB-Speichermedium oder die Stromversorgung des Geräts während des Update-Prozesses.

- Bildschirme "System Reboot" (Systemneustart) & "Software Update" (Software-Update)
- Sobald der Bildschirm "Update completed." (Aktualisierung abgeschlossen.) angezeigt wird, können Sie den USB-Speicher entfernen.
- Um sicherzustellen, dass die Firmware-Version aktualisiert wurde, lesen Sie den Abschnitt "Überprüfen der Firmware-Version". Wird "3.1.0008.4900"/ "2.6.0008.xxxx"/ "2.7.0008.5200"/ "2.8.0008.5300" angezeigt, war das Update der Firmware-Version erfolgreich.

## Vorsichtsmaßnahmen

- Das Update kann nicht über andere Datenträger durchgeführt werden.
- Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort, bevor Sie mit dem Update beginnen. Lassen Sie den Motor laufen, damit die Batterie nicht entladen wird.
- Schalten Sie während des Updates weder den Motor noch den Navigations-/Multimedia-Receiver aus. Andernfalls wird das Update nicht ordnungsgemäß durchgeführt und der Navigations-/Multimedia-Receiver kann unter Umständen nicht mehr verwendet werden.